Zustandsbericht

Neupreis: 26.320 €

Ausstattungspreis: 3.027 €

Black Magic Perleffekt

Gesamtpreis: 29.347 €

Farbbezeichnung:

Servicehistorie:



letzte Zulassung / genehmigt für:

KFZ SITZ 07227/ 222 121

www.kfzsitz.at

BE / AUT

Skoda Octavia Combi Ambition 1,6 TDI				
Fahrgestellnummer:	TMBJG7NE6K0056797	GW-Nummer:	0197	
Erstzulassung:	25.10.2018	Vorbesitzer:	1	
Kilometerstand:	114.600 km	Schlüsselanzahl:	2	
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma	

	S	ervicedetails		
Überprüfung gültig bis:	10/2023	Fahrbereifung:	15 " Stahl	Sommer
Motorölwechsel in:	24.300 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck			
Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	~
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	\checkmark	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	350	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	230
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1		✓		
2	\checkmark			
3				✓
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024 Unterschrift Käufer


Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.


Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Tür links vorne



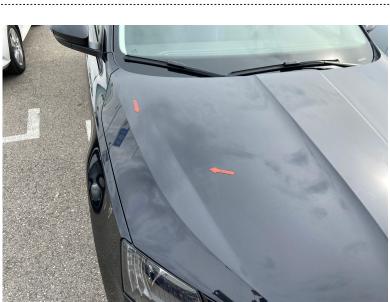

Motorhaube

Delle kleiner als 2 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.5 cm




Kotflügel rechts

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts hinten Kratzer kleiner als 2 cm

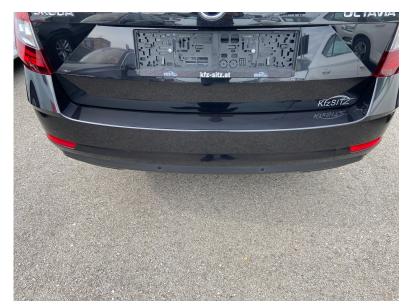

Stoßfänger hinten nachlackiert



Heckklappe Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Tür links hinten Kratzer kleiner als 2 cm



Innenraum

Loch kleiner als 5 cm

